


الفصل العاشر

السيطرة النوعية [2] *Quality Control*

النوعية *Quality* تعني تطابق مجموعة الصفات التي يتميز بها المنتج والتي تم تثبيتها عند وضع التصميم والمواصفات بحيث تجعل المنتج قادراً على تحقيق رغبات ومتطلبات المستهلك . إن تحقيق النوعية المطلوبة هو ليس مسؤولية قسم أو فرد معين من مؤسسة إنتاجية بل إنها مسؤولية ذات طابع شمولي يشترك فيها جميع العاملين وتضم مسؤوليات متعددة منها تحليل كلفة النوعية ووضع وتحديد مواصفات النوعية وضمان مدى نجاح أو فشل أسلوب الفحص المعتمد ونتائج الفحص والاختبار الخاص بالمنتج . من الواضح إن هناك احتمالاً لظهور الأخطاء في كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية وينشأ عنها منتج بمواصفات تتفاوت على المواصفات المطلوب تحقيقها ومن بين مسؤولية أقسام السيطرة النوعية قبول أو رفض المنتج في مختلف مراحل الإنتاجية وهذا يعني عزل المنتجات غير المطابقة للمواصفات وإعتبارها بالتالي مرفوضة وكما موضحة في المخطط التالي:

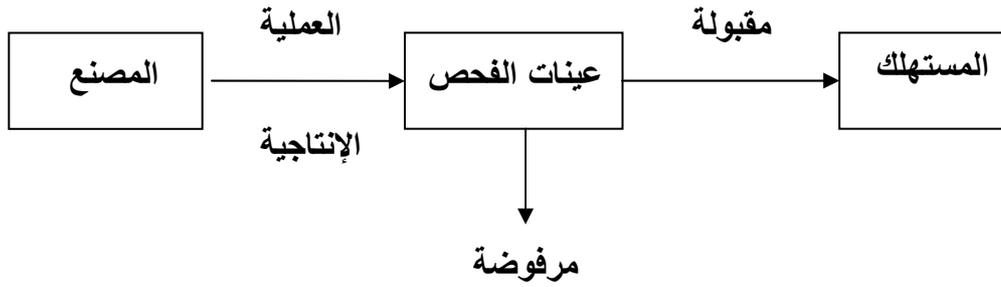

وعليه فإن السيطرة النوعية *Quality Control* على العمليات الإنتاجية تعني مجموعة من الإجراءات التي تطبق لتحسين النوعية أو الحد من الانحرافات المحتملة في مستويات النوعية التي من الممكن حدوثها خلال العملية الإنتاجية بسبب العوامل العشوائية والإسنادية التي تسبب تغير النوعية .

أما نظم السيطرة النوعية فتكون :

- 1- نظم السيطرة على المواد الأولية .
 - 2- نظم السيطرة على أجهزة وأدوات الفحص والقياس .
 - 3- نظم السيطرة على العمليات الإنتاجية .
 - 4- نظم السيطرة على نوعية المنتج النهائي .
 - 5- نظم السيطرة على النوعية أثناء التداول والتخزين .
- تختلف الوحدات المنتجة فيما بينها وذلك نتيجة لما يلي :

أ- عملية الإنتاج : إذ تتعرض الوحدات الإنتاجية إلى ظروف إنتاجية مختلفة نتيجة لتقدم المعدات وإهتزازات المكائن وتذبذب الطاقة الكهربائية .


ب- المواد الأولية : للمواد الأولية تأثير كبير على المنتجات إذ تتباين في مواصفاتها مثلاً درجة التركيز ، السمك ، التحمل ، نسبة الرطوبة ... إلخ .

ج- اليد العاملة : إن إختلاف خبرة العامل ودرجة إلتزامه بتعليمات الإنتاج وحالتهم النفسية والبدنية قد يكون المصدر الأساسي للتباين ما بين الوحدات المنتجة .

د- عوامل أخرى : مثل درجة الرطوبة ، درجة الحرارة ، شدة الضوء ... إلخ .
إذا كانت حدود التباين بين الوحدات المنتجة مقبول فالعملية الإنتاجية مسيطر عليها نوعياً وإنها تحت السيطرة ، أما إذا كان التباين كبيراً ويمكن تشخيص أسبابه غير العشوائية فالعملية الإنتاجية ليست تحت السيطرة النوعية .

وتعتبر مخططات السيطرة من أهم الوسائل التي تميز إستخدامها إذا كان التباين بين الوحدات المنتجة يعود إلى أسباب عشوائية وغير عشوائية عند وجود إنحراف ما بين المنتج الفعلي والمواصفات الموضوعه له .

10-1- مخطط السيطرة *Control Chart* : هو رسم بياني يتكون من ثلاثة خطوط متوازية يمثل خط الوسط منها القيمة الوسطى لمتغير النوعية والخطين الأدنى والأعلى يمثلان القيمتين الدنيا والعليا لمتغير النوعية وهي التي تحدد إن المتغير مقبول أو مرفوض . وكما موضح أدناه :

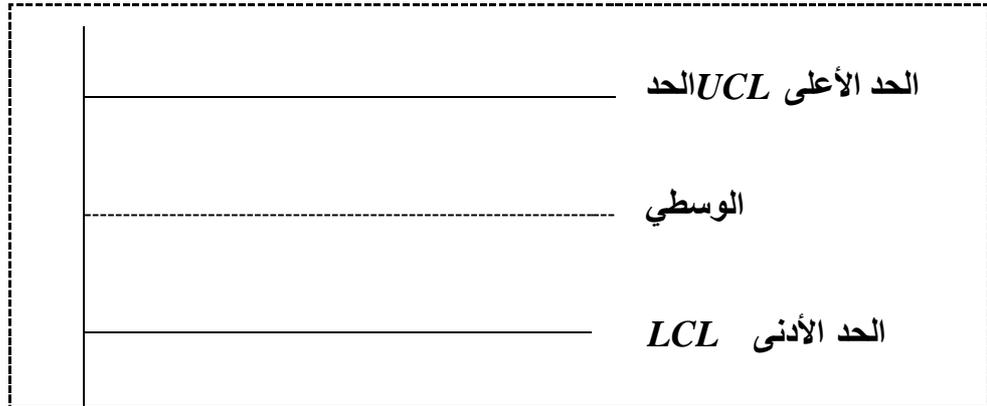

هناك إسلوبان لفحص النوعية هما :

1- إسلوب الفحص الشامل : إذ تفحص كافة وحدات الإنتاج ويمتاز بالخصائص التالية :

أ- كلفة الفحص عالية .

ب- يستغرق الفحص وقتاً طويلاً .

ج- يوفر معلومات أكثر دقة .

د- يحتاج إلى جهد قليل في التخطيط لعمليات الفحص وتحديد النتائج ،

هـ- لا يصلح في الفحوصات التدميرية التي تنتهي صلاحية المنتج نتيجة الإستخدام مثل صناعة الأدوية والكتل الكونكريتية وعتاد الأسلحة وغيرها .

2-إسلوب الفحص بالعينة : إذ تسحب عينة من الوحدات الإنتاجية (أي دراسة جزء من الإنتاج وبنسبة تتراوح عادةً بين (10 - 20) من الإنتاج الكلي) ويمتاز هذا الإسلوب بالخصائص التالية :

- أ- كلفة الفحص قليلة .
- ب- يحتاج الفحص إلى وقت قليل قياساً بالفحص الشامل .
- ج- يوفر معلومات أقل دقة وتزداد الدقة كلما كان إختيار العينة سليماً بحيث تمثل الوحدات المتبقية .
- د- يحتاج إلى جهد كبير في التخطيط لعمليات الفحص وتحديد النتائج .
- هـ- يصلح في الفحوصات التدميرية .

وفي هذا المجال يجب الأخذ بنظر الإعتبار مايلي :

1. نوع العينة : إذ تعتمد العشوائية في إختيار مفردات العينة لأنها تحقق فرص متكافئة في إختيار المفردة إضافة إلى العينة المنتظمة *Systematic Sample* .
2. حجم العينة : أن يتراوح بين (8 - 4) مفردات لكل عينة .
3. عدد العينات : أن يتراوح بين (20 - 25) عينة .
4. سحب العينات : إذا كان الهدف من سحب العينة ضبط الإنتاج تستخدم طريقة أخذ عينة بعد تراكم الإنتاج . أما إذا كان الهدف ضبط الماكنة تستخدم طريقة أخذ العينة من خطوط الإنتاج خلال فترات زمنية محددة .

أنواع مخططات السيطرة :

1- مخططات السيطرة للمتغيرات : وتستخدم هذه المخططات إذا كانت المواصفات النوعية للمنتج قابلة للقياس الكمي مثل الطول ، الوزن ، الكثافة ، درجة الحرارة ، ... إلخ . ومن أهمها :

أ- مخطط السيطرة للوسط الحسابي *X - Chart* .

ب- مخطط السيطرة للمدى *R- Chart* .

ج- مخطط السيطرة للانحراف المعياري *σ - Chart* .

2- مخططات السيطرة للصفات : تستخدم للسيطرة على المواصفات النوعية التي لا يمكن قياسها كمياً ، لذا تقسم إلى حالتين فقط ، أحدهما مقبولة والأخرى غير مقبولة (مرفوضة) . ومن أهمها :

أ- مخطط السيطرة لنسبة الوحدات المعيبة *P - Chart* .

ب- مخطط السيطرة لعدد العيوب في مفردة واحدة *C - Chart* .

ج- مخطط السيطرة لمتوسط عدد العيوب في مجموعة من المفردات *U -Chart* .

10-1-1-1 - مخطط السيطرة النوعية للوسط الحسابي $\bar{X} - Chart$:

تبين التغير الحاصل في قيمة متوسط العملية الإنتاجية ، إذ يحدد في هذه المخططات حدي السيطرة الأدنى والأعلى بحيث يقع المتوسط ما بين هذين الحدين بإحتمال 99.7% ، إذا كانت العملية الإنتاجية تحت السيطرة أي إنه 0.3% من الحالات يتخذ القرار الخاطيء بأن العملية الإنتاجية خارج السيطرة في حين إنها في الواقع تحت السيطرة ويحسب الحدين المذكورين كآتي :

أ- يسحب ما لا يقل عن 25 عينة ويحسب الوسط الحسابي \bar{X}_i لكل عينة $X_{ij} = \frac{\sum_{j=1}^m X_{ij}}{m}$ ثم يحسب

الوسط الحسابي للأوساط الحسابية للعينات المسحوبة $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{X}_i}{n}$ ، إذ إن :

$j = 1, 2, \dots, m$ and $i = 1, 2, \dots, n$

m تمثل حجم كل عينة .

n تمثل عدد العينات المسحوبة .

X_{ij} تمثل المفردة j الواقعة في العينة i .

ب- إيجاد الوسط الحسابي لمديات كل عينة \bar{R} إذ يحسب من العلاقة :

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} \quad \text{where} \quad R_i = X_{iL} - X_{iS}$$

إذ إن X_{iL} يمثل أكبر قيمة من وحدات العينة i .

X_{iS} يمثل أصغر قيمة من وحدات العينة i .

ج- يحسب حدي السيطرة الأعلى والأدنى الأوليين ، كما يلي :

$$\text{الحد الأعلى} \quad UCL(\bar{X}) = \bar{X} + A_2 \bar{R}$$

$$\text{الحد الأدنى} \quad LCL(\bar{X}) = \bar{X} - A_2 \bar{R}$$

إذ إن A_2 قيمة جدولية تعتمد على عدد المشاهدات في كل عينة m .

د- إذا وقعت متوسطات كافة العينات ضمن حدي السيطرة الأعلى والأدنى الأوليين يعتبر هذان الحدان

نهائيان ، أما إذا وقع الوسط الحسابي لواحدة أو أكثر من العينات خارج الحدين الأوليين يعاد

حساب حدي السيطرة بعد إستبعاد العينات الواقعة خارج الحدين الأوليين .

10-1-1-2 - مخطط السيطرة النوعية للمدى $R - Chart$: توضح درجة إنتظام العمليات

الإنتاجية ومدى تباين المواصفات فيما بينها . إذ يحسب حدي السيطرة الأعلى والأدنى للمدى بحيث

يقسم المدى بأخذ 99.7% ما بين الحدين ، ويكون الإحتساب كما يلي :

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}$$

أ- يسحب ما لا يقل عن 25 عينة ثم يحسب الوسط الحسابي لمدياتها :

ب- يحسب حدي السيطرة الأعلى والأدنى الأوليين كما يلي :

$$UCL(R) = D_4 \bar{R} \quad \text{and} \quad LCL(R) = D_3 \bar{R}$$

حيث D_4 , D_3 قيم جدولية تعتمد على حجم العينة m .

ج- يعتبر حدي السيطرة الأوليين نهائيين إذا وقعت مديات كافة العينات بين الحدين ، أما إذا وقع مدى إحدى العينات أو أكثر خارج حدي السيطرة الأوليين فيعاد حساب الحدين بعد إستبعاد العينة (العينات) الواقعة خارج حدي السيطرة .

10-1-3- مخطط السيطرة النوعية للانحراف المعياري $\sigma - chart$: تبين هذه اللوحة

درجة توزيع الوحدات حول الوسط الحسابي لها وتعد أدق اللوحات من حيث إستنتاجها لمسببات التغير وعدم إنتظام العمليات الإنتاجية والتي يمكن حصرها بما يلي :

أ- عدم تناسب مهارة العامل المنفذ للعمليات الإنتاجية مع متطلبات الدقة المطلوب تحقيقها أو إبتعاده عن طرق الإداء الصحيحة وإجراء القياسات المطلوبة بإفتراض إستخدام مواد أولية بمواصفات مطلوبة.

ب- قصور بإداء الماكنة من حيث الدقة بسبب إندثار بعض أجزائها وعدم صيانتها بالشكل المطلوب أو تقادمها .

ولإعداد لوحة الانحراف المعياري نتبع الخطوات التالية :

1. حساب الوسط الحسابي لكل عينة وللعينات ككل.
2. إيجاد الانحراف المعياري لكل عينة وللعينات ككل بإستخدام :

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m X_{ij}^2 - m \bar{X}_i^2}{m-1}} \quad \text{and} \quad \sigma = \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i}{n}$$

3. يحسب حدي السيطرة الأعلى والأدنى الأوليين ، كما يلي :

$$UCL(\sigma) = B_2 \bar{\sigma} \quad \text{and} \quad LCL(\sigma) = B_1 \bar{\sigma}$$

4. يعتبر حدي السيطرة الأوليين نهائيين إذا وقعت الانحرافات المعيارية لكافة العينات بين الحدين ، أما إذا وقعت إحدهما أو أكثر خارج حدي السيطرة الأوليين فيعاد حساب الحدين بعد إستبعاد العينة (العينات) الواقعة خارج حدي السيطرة .

أما الجداول الخاصة بقيم D_4, D_3, B_2, B_1, A_2 هي :

m	A_2	B_1	B_2	D_3	D_4
2	1.880	0	3.267	0	3.268
3	1.023	0	2.568	0	2.574
4	0.729	0	2.266	0	2.282
5	0.577	0	2.-089	0	2.114
6	0.483	0.030	1.970	0	2.004
7	0.419	0.118	1.882	0.076	1.924
8	0.373	0.185	1.815	0.136	1.864
9	0.337	0.229	1.761	0.816	1.816
10	0.308	0.284	1.716	0.223	1.777

مثال-1 : الجدول الآتي يبين القطر الداخلي (mm) للواشترات المنتجة في إحدى الورش الصناعية ل

عينة 25 المطلوب : إيجاد الحدين النهائيين للسيطرة النوعية لكل من :

(أ) الوسط الحسابي ، (ب) المدى و (ج) الإنحراف المعياري .

no. of sample	X_1	X_2	X_3	X_4	no. of sample	X_1	X_2	X_3	X_4
1	36	40	40	39	14	35	36	35	36
2	39	40	36	36	15	35	36	36	36
3	36	36	36	39	16	35	35	39	36
4	40	39	36	40	17	37	40	41	39
5	39	39	40	39	18	35	36	36	39
6	40	36	36	36	19	36	40	39	36
7	36	36	39	36	20	35	34	34	34
8	41	41	40	37	21	36	40	35	35
9	36	35	35	36	22	36	36	35	36
10	36	36	36	36	23	35	39	37	41
11	36	39	39	40	24	39	40	40	39
12	36	36	36	36	25	36	36	36	39
13	36	36	36	39					

الحل : نجد الوسط الحسابي \bar{X}_i والمدى R_i لكل عينة :

no. of sample	\bar{X}_i	R_i	no. of sample	\bar{X}_i	R_i
1	38.75	4	14	35.50	1
2	37.75	4	15	35.75	1
3	36.75	3	16	36.25	4
4	38.75	4	17	39.25	4
5	39.25	1	18	36.50	4
6	37.00	4	19	37.85	4
7	36.75	3	20	34.25	1
8	39.75	4	21	36.50	5
9	35.50	1	22	35.75	1
10	36.00	0	23	38.00	6
11	38.50	4	24	39.50	1
12	36.00	0	25	36.75	3
13	36.75	3	Σ	929.25	70

ثم نجد الوسط الحسابي العام \bar{X} ومتوسط المدى \bar{R} :

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} = \frac{70}{25} = 2.8 \quad , \quad \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{929.25}{25} = 37.17$$

(أ) حدي السيطرة النوعية للوسط الحسابي \bar{X} - Chart بحيث $m=4$ $A_2 = 0.729$.

$$UCL(\bar{X}) = \bar{X} + A_2 \bar{R} = 37.17 + 0.729 * 2.8 = 39.211$$

$$LCL(\bar{X}) = \bar{X} - A_2 \bar{R} = 37.17 - 0.729 * 2.8 = 35.129$$

من المخطط للسيطرة النوعية للوسط الحسابي نلاحظ إن المتوسطات الخارجة عن السيطرة تتمثل

بالعينات التي تحمل التسلسلات التالية :

no. of sample	\bar{X}_i	R_i
5	39.25	1
8	39.75	4
17	39.25	4
20	34.25	1
24	39.50	1

باستبعاد هذه العينات التي متوسطاتها خارجة عن حدي السيطرة ، سيكون المتوسط العام \bar{X}_{new}

ومتوسط المدى \bar{R}_{new} الجديدان :


$$\bar{X}_{new} = \frac{929.25 - 192}{25 - 5} = 36.86 \quad \text{and} \quad \bar{R}_{new} = \frac{70 - 11}{25 - 5} = 2.95$$

لذا فحدي السيطرة النوعية النهائيان للوسط الحسابي سيكونان :


$$UCL(\bar{X})_{new} = \bar{X}_{new} + A_2 \bar{R}_{new} = 36.86 + 0.729 * 2.95 = 39.011$$

$$LCL(\bar{X})_{new} = \bar{X}_{new} - A_2 \bar{R}_{new} = 36.86 - 0.729 * 2.95 = 34.709$$

مخطط السيطرة النوعية للوسط الحسابي الأولي

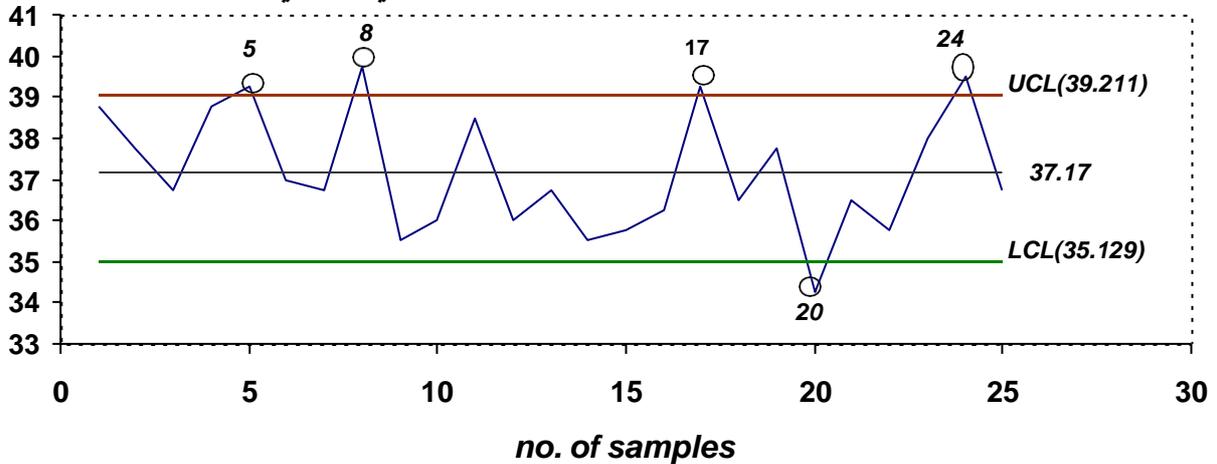

المخطط النهائي للسيطرة النوعية للوسط الحسابي

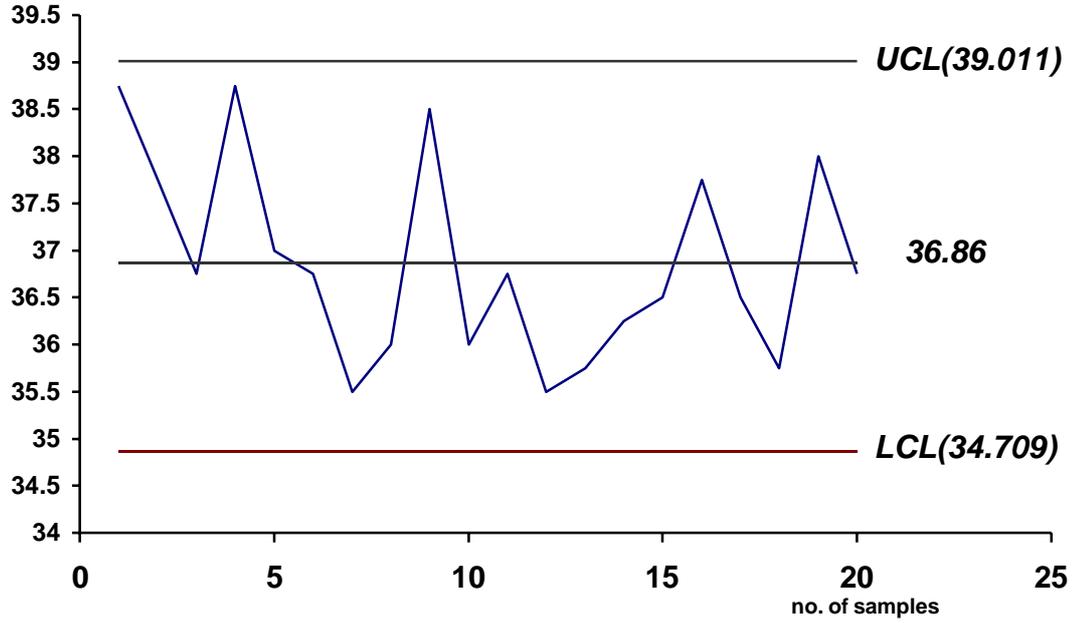


(ب) حدي السيطرة النوعية للمدى R -Chart :

$$\bar{R} = 2.8 \quad , \quad D_3 = 0 \quad , \quad D_4 = 2.282$$

$$UCL(R) = D_4 \bar{R} = 2.282 * 2.8 = 6.39 \quad \text{and} \quad LCL(R) = D_3 \bar{R} = 0 * 2.8 = 0$$

مخطط السيطرة النوعية للمدى

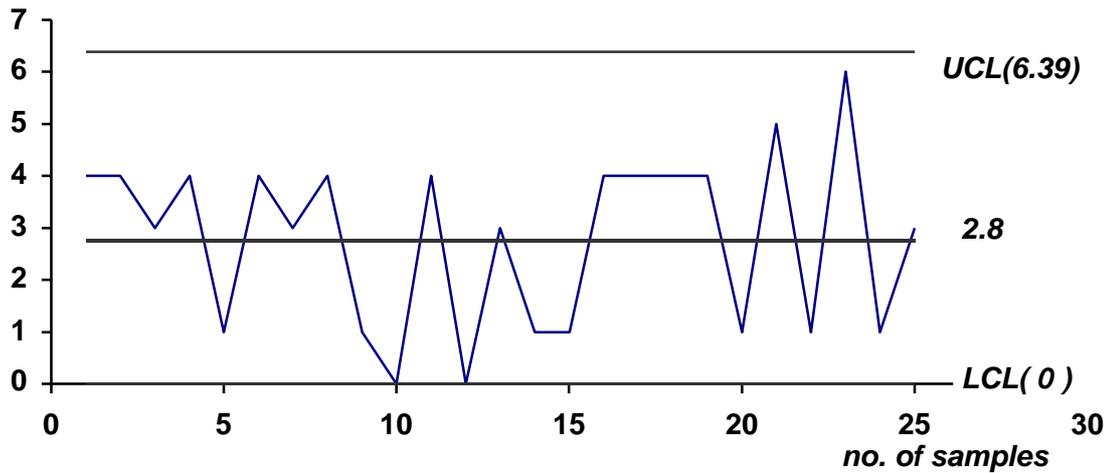

من المخطط أعلاه نلاحظ إن جميع المديات R_i تقع داخل حدي السيطرة ، لذا يصبح الحدان أعلاه هما الحدان النهائيان .

ج- حدي السيطرة النوعية للانحراف المعياري σ - chart :


no. of samples	σ_i	no. of samples	σ_i
1	1.89	14	0.58
2	2.06	15	0.50
3	1.50	16	1.89
4	1.89	17	1.71
5	0.50	18	1.73
6	2.00	19	2.06
7	1.50	20	0.50
8	1.89	21	2.38
9	0.58	22	0.50
10	0.00	23	2.58
11	1.73	24	0.58
12	0.00	25	1.50
13	1.50	Σ	33.55

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m X_{ij}^2 - m \bar{X}_i^2}{m-1}} \Rightarrow \sigma_1 = \sqrt{\frac{36^2 + 40^2 + 40^2 + 39^2 - 4 * (38.75)^2}{4-1}} = 1.89 \dots etc.$$

$$\bar{\sigma} = \frac{33.55}{25} = 1.34$$

$$UCL(\sigma) = B_2 \times \bar{\sigma} = 2.266 \times 1.34 = 3.04 \quad \text{and} \quad LCL(\sigma) = B_1 \times \bar{\sigma} = 0 \times 1.34 = 0$$

مخطط السيطرة النوعية للانحراف المعياري

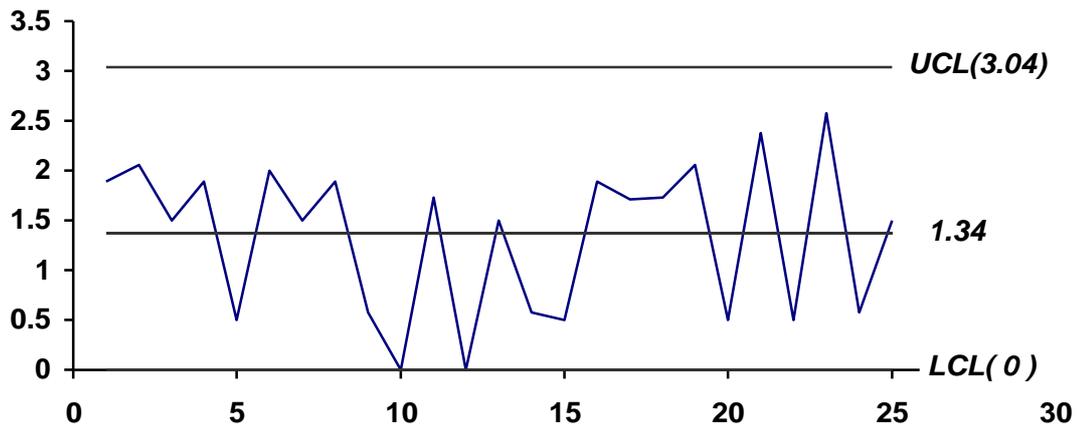

من المخطط أعلاه نلاحظ إن جميع الإنحرافات المعيارية σ_i تقع داخل حدي السيطرة لذا يصبح الحدان أعلاه هما الحدان النهائيان .

10-1-4 - مخطط السيطرة النوعية لنسبة الوحدات المعيبة *P-Chart* :

يتم استخدام هذا النوع من المخططات للسيطرة على النوعية فيما يخص نسبة المعاب ضمن المفردات المنتجة لمنتج معين أو لماكنة معينة أو لوجبة عمل معينة . ويكون حدي السيطرة النوعية الأوليين ، كما يلي :

$$UCL(\bar{P}) = \bar{P} + 3 * \sqrt{\frac{\bar{P}(1 - \bar{P})}{m}} \quad \text{and} \quad LCL(\bar{P}) = \bar{P} - 3 * \sqrt{\frac{\bar{P}(1 - \bar{P})}{m}}$$

إذ إن m تمثل حجم العينة لكل وجبة عمل .

$$\bar{P} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n}$$

تمثل متوسط نسبة الوحدات المعيبة للعينة المختارة .

ثم نقارن نسبة الوحدات المعيبة مع حدي السيطرة الأوليين ، فإذا وقعت جميعها ضمن حدي السيطرة النوعية فيعتبر هذان الخطان نهائيان ، أما إذا وقعت واحدة أو أكثر من قيم P_i خارج حدي السيطرة فيعاد إحساب حدي السيطرة النوعية بعد إستبعاد العينات الواقعة خارج حدي السيطرة الأوليين .

أما الشروط اللازمة لإعداد هذه اللوحة هي :

1. يكون سحب العينات بصورة متتابعة وبفترات زمنية محددة ومنظمة .
2. تساوي حجم العينة المسحوبة ويفضل سحب عينات بعدد كبير من المفردات تكون بين (100 - 30) مفردة .

مثال-2 : سحبت 25 عينة من منتج ما لإحدى المصانع تتكون كل عينة من 200 وحدة إنتاجية ، فوجد إن عدد الوحدات المعيبة في كل منها كالاتي :

2, 3, 4, 0, 5, 2, 13, 2, 3, 10, 3, 0, 4, 2, 1, 4, 5, 3, 5, 4, 1, 2, 6, 2, 5

أوجد حدي السيطرة النوعية لنسبة الوحدات المعيبة .

الحل :

n	$defective$	P_i	n	$defective$	P_i
1	2	0.010	14	2	0.010
2	3	0.015	15	1	0.005
3	4	0.020	16	4	0.020
4	0	0.000	17	5	0.025
5	5	0.025	18	3	0.015
6	2	0.010	19	5	0.025
7	13	0.065	20	4	0.020
8	2	0.010	21	1	0.005
9	3	0.015	22	2	0.010
10	10	0.050	23	6	0.030
11	3	0.015	24	2	0.010
12	0	0.000	25	5	0.025
13	4	0.020	Σ	91	0.455

$$\bar{P} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n} = \frac{0.455}{25} = 0.0182$$

$$UCL(P) = \bar{P} + 3 * \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{m}} = 0.0182 + 3 * \sqrt{\frac{0.0182 * (1-0.0182)}{200}} = 0.0466$$

$$LCL(P) = \bar{P} - 3 * \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{m}} = 0.0182 - 3 * \sqrt{\frac{0.0182 * (1-0.0182)}{200}} = -0.010 \cong 0$$

ومن مقارنة قيم P_i مع حدي السيطرة الأوليين أعلاه ، نلاحظ إن قيم P_i التي تقع خارج هذين

الحدين هما :

n	$Def.$	P_i
7	13	0.065
10	10	0.050
Σ	23	0.115


وباستبعادهما نحصل على حدي السيطرة النهائيين ، وكما يلي :

$$\bar{P}_{new} = \frac{0.455 - 0.115}{25 - 2} = 0.0147$$


$$UCL(P)_{new} = 0.0147 + 3 * \sqrt{\frac{0.0147 * (1-0.0147)}{200}} = 0.0402$$

$$LCL(P)_{new} = 0.0147 - 3 * \sqrt{\frac{0.0147 * (1-0.0147)}{200}} = -0.0108 \cong 0$$

المخطط الأولي للسيطرة النوعية لنسبة الوحدات المعيبة

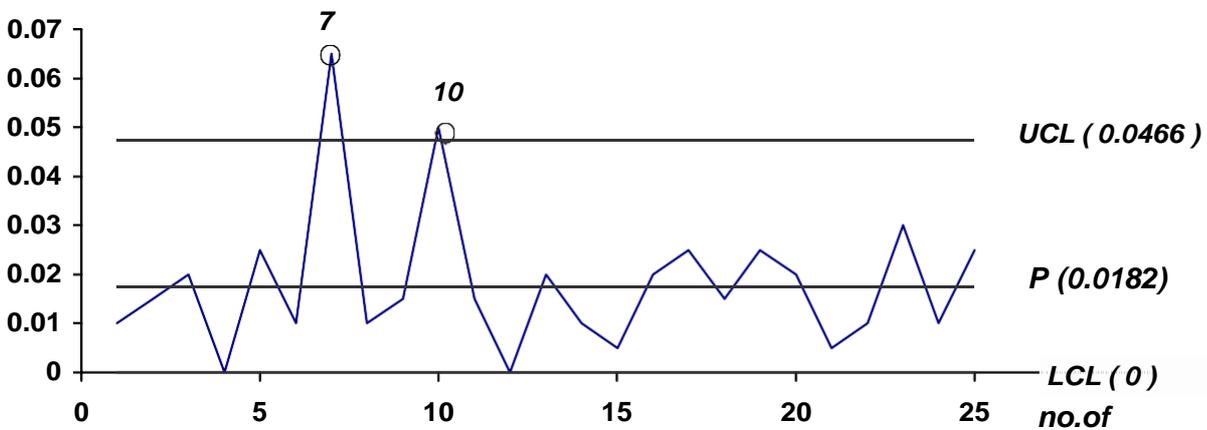

المخطط النهائي للسيطرة النوعية لنسبة الوحدات المعيبة

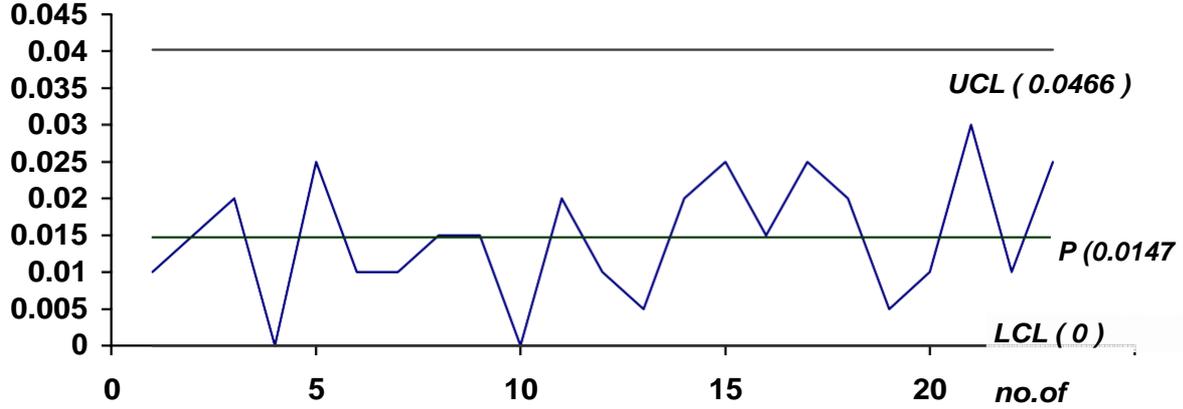

10-2 - مستوى الجودة :

لتقييم مستوى الجودة لا بد من مطابقة حدود لوحة السيطرة مع حدود لوحة المواصفات ، فإذا كانت نتيجة المطابقة وقوع حدي لوحة السيطرة ضمن حدي لوحة المواصفات ، فإن هذا يدل على أحكام السيطرة على العمليات الإنتاجية ، أما إذا كانت نتيجة المطابقة خروج أحد حدود لوحة السيطرة أو كلا الحدين عن حدود لوحة المواصفات فهذا يشير إلى إن الإنتاج غير مرضي مما يتطلب إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المواصفات وبتحديد السماحات المثبتة والتي وضعت أساساً بعد التأكد من إن قابلية العمال ودقة المكانن قادرة على تحقيقها . وللتأكد من مستوى الجودة لا بد من إستخدام بعض الأساليب الرياضية التي يمكن خلالها التعرف على مدى مطابقة الإنتاج للمواصفات المحددة مسبقاً .

وإن أحد هذه الأساليب هو : $\frac{3\sigma}{T} \leq I$ حيث إن T تمثل مقدار السماح .

كما يمكن إيجاد عدد الإنحرافات المعيارية N من العلاقة : $N = \frac{T}{\sigma}$.

من الجدول أدناه ، يمكن إيجاد نصف المساحة تحت المنحني الطبيعي والنسبة للوحدات المعيبة :

N_{σ}	$1/2 \text{ area}$	$Def. \%$
0.00	0.500	100.0
0.25	0.401	80.2
0.50	0.309	61.8
0.75	0.227	45.4
1.00	0.159	30.8
1.25	0.106	21.2
1.50	0.067	13.4
1.75	0.040	8.0
2.00	0.023	4.6
2.25	0.012	2.4
2.50	0.006	1.2
2.75	0.003	0.6
3.00	0.001	0.2

وكما موضح في الشكل أدناه :

مثال-3 : من بيانات المثال الول ، أوجد مستوى جودة افنتاج ونسبة الوحدات المعابة .
الحل : رجوعاً لبيانات المثال-1 نجد إن $\sigma = 1.34$ وإن مقدار السماح لحدي السيطرة النهائي للوسط الحسابي هو : $T = 39.011 - 36.86 = 2.151$ ، وعليه فإن مستوى الجودة يكون :

$$\frac{3\sigma}{T} = \frac{3 * 1.34}{2.151} = 1.87 > 1$$

ولكون خارج القسمة أكبر من الواحد فهذا يعني إن الإنتاج واقع خارج حدود السيطرة وإنه يحتوي على كمية من الوحدات المعابة .

لحساب النسبة المئوية للوحدات المعابة نجد عدد الانحرافات المعيارية :

$$N_{\sigma} = \frac{T}{\sigma} = \frac{2.151}{1.34} = 1.6$$

وباستخدام الجدول السابق ، نجد إن 1.6 من الانحرافات المعيارية يقابل نسبة وحدات معابة مقدارها 11% تقريباً ويمكن تمثيله بالشكل الآتي :

الفحص بالعينات :

مما لاشك فيه إن أبسط طريقة لضبط الجودة تتمثل بالفحص الشامل لجميع السلع المنتجة وعزل المعاب منها ولكن هذه الطريقة غير إقتصادية واحياناً يستحيل تطبيقها ولأسباب سبق ذكرها سابقاً . لذا فإن إتخاذ القرار لقبول الإنتاج أو رفضه باستخدام أسلوب الفحص العيني يعتمد على نسبة المعاب في العينة المسحوبة بطريقة عشوائية .

وفي الواقع العملي ، إذا كانت عدد الوحدات المعاينة المتفق عليها لقبول الدفعة أقل من d ، قد يظهر بالصدفة في عينة معينة أقل من d مفردة معاينة لذا تقبل الدفعة على هذا الأساس في حين كان يجب رفضها لإحتوائها على مفردات معاينة أكثر من النسبة المتفق عليها وهذا يشكل مخاطرة المستهلك *Consumer's risk* وقد يظهر في الصدفة في عينة أخرى d من المفردات المعاينة وترفض هذه الدفعة على هذا الأساس ، في حين كان يجب قبولها لإحتوائها على مفردات معاينة أقل من النسبة المسموح بها وهذا يشكل مخاطرة المنتج *Producer's risk* .

وعلى فرض إن مستوى الجودة للقبول هو d_1 ومستوى الجودة المحددة هو d_2 . فعند d_1 يكون إحتمال قبول الدفعة هو P_1 لهذا فإحتمال رفضها يكون $(1-P_1)$ إذ تمثل مخاطرة المنتج (إحتمال رفض الدفعة خطأ ويفترض إنها تقبل) ، أما إذا تعرضت دفعة معينة لمستوى d_2 أو أقل بسبب فحص عينة قليلة العيوب بالصدفة وقبلت الدفعة في حين كان المفروض رفضها ن فإن هذا يشكل مخاطرة المستهلك وليكن P_2 ، وكما موضحة في الشكل :

أما أنواع الخطط للفحص العيني فهي :


أ - الفحص العيني الأحادي : يعتمد قرار قبول أو رفض المنتج طبقاً لهذه الخطة على نتائج فحص عينة واحدة مسحوبة بطريقة عشوائية من الإنتاج ويتخذ القرار إستناداً إلى عدد الوحدات المسموح بها من القطع المعاينة في العينة .

إذا سحبت عينة عشوائية بحجم n مفردة وكانت عدد الوحدات المعاينة المتفق عليها لقبول الدفعة أقل من d فنتيجة الفحص تكون :

- إذا وجد في العينة أقل من d مفردة معاينة تقبل الدفعة .

- إذا وجد في العينة d من المفردات المعاينة أو أكثر ترفض الدفعة أو تفحص فحصاً شاملاً .

وكما في الشكل أدناه :

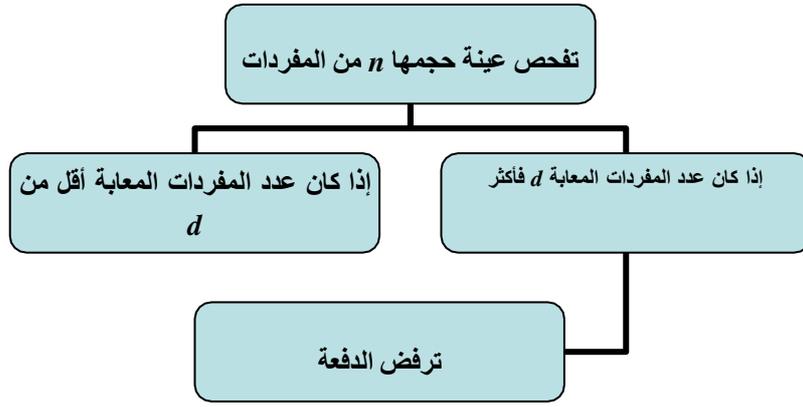

ب- الفحص العيني الثنائي : يعتمد إتخاذ القرار في حالة الفحص العيني الثنائي إستناداً لنتائج

فحص عينتين وبالترتيب التالي :

تسحب عينة وتفحص الحالات التالية :

العينة جيدة - لهذا تقبل الدفعة .

العينة غير جيدة - ترفض الدفعة .

العينة ليست جيدة ولاسيئة - لهذا تؤخذ عينة ثانية وتفحص .

إتخاذ القرار في هذه الحالة يعتمد على عدد الوحدات المعابة في العينتين معاً ، وكما

موضحة في الشكل أدناه بإفتراض إن :

d_1 يمثل أقل عدد من الوحدات المعابة المسموح بها في العينة الأولى .

d_2 يمثل أكبر عدد من الوحدات المعابة المسموح بها في العينة الأولى .

d_3 يمثل أكبر عدد من الوحدات المعابة المسموح بها في العينتين معاً .

ج- الفحص العيني المتعدد : في حالة عدم التوصل لإتخاذ قرار بإتباع الفحص العيني الثنائي تتحتم

ضرورة سحب عينة ثالثة أو عدد من العينات . ويعتمد هذا العدد على كلفة الفحص ودرجة

الدقة المطلوبة وطبيعة العمليات التصنيعية ومستوى مهارة المنفذين لها . والشكل ادناه

يوضح هذه الحالة بإفتراض إن :

d_{11} يمثل أقل عدد من الوحدات المعابة المسموح بها في العينة الأولى .

d_{12} يمثل أكبر عدد من الوحدات المعابة المسموح بها في العينة الأولى .

d_{21} يمثل أقل عدد من الوحدات المعابة المسموح بها في العينتين معاً .

d_{22} يمثل أكبر عدد من الوحدات المعابة المسموح بها في العينتين معاً .
:
:
 d_r يمثل عدد الوحدات المعابة المسموح بها في كل العينات r .

توزيع ثنائي الحدين *Binomial distribution* : إذا سحبت عينة عشوائية بحجم n من الوحدات الإنتاجية وبافتراض إن نسبة الوحدات المعابة في الإنتاج هو p ، فإن احتمال الحصول على x من الوحدات المعابة في العينة المسحوبة حسب توزيع ثنائي الحدين سيكون :

$$P(x) = C_x^n \cdot p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$\text{Where: } C_x^n = \frac{n!}{x! \cdot (n-x)!}, \quad n! = n(n-1)(n-2) \dots 2.1$$

مثال 4 : في مصنع لإنتاج المصابيح تنص خطة فحص الإنتاج على سحب عينة بحجم 10 مفردات بطريقة عشوائية خلال كل ساعة من ساعات وجبة العمل . وإزاء ذلك إذا لم يظهر في العينة إي مصباح معاب فعندئذٍ تقبل الدفعة ، أما إذا ظهر فيها أكثر من مصباحين معابين فإنه يجب رفض هذه الدفعة وضرورة إخضاع الإنتاج للفحص الشامل . وفي حالة ظهور مصباح واحد أو اثنين معابين يجب عند ذلك سحب عينة بحجم 20 مفردة وخلال ذلك إذا وجد في العينتين مصباحين أو أقل تقبل الدفعة إلا إنه إذا ظهر خلاف ذلك أي أكثر من مصباحين معابين فعندئذٍ ينبغي رفض الدفعة وإخضاع الإنتاج للفحص الشامل .

أوجد معادلة احتمال قبول الدفعة بدلالة نسبة المعاب بين 0.01 و 0.03 ومعرفة احتمال مخاطرة المنتج عند نسبة معاب 0.025 وكذلك احتمال مخاطرة المستهلك عند نسبة معاب 0.20.

الحل: يمكن توضيح المسألة أعلاه بالمخطط التالي :

احتمال قبول أي من الدفعتين P = احتمال عدم ظهور مصباح معاب في العينة الأولى + احتمال ظهور مصباح معاب في العينة الأولى وعدم ظهور مصباح

معاب في العينة الثانية + احتمال ظهور مصباح معاب في

العينة الأولى ومصباح معاب واحد في العينة الثانية + احتمال

ظهور مصباحين معابين في العينة الأولى وعدم ظهور

مصباح معاب في العينة الثانية .

$$P = P_1(0) + P_1(1) \cdot P_2(0) + P_1(1) \cdot P_2(1) + P_1(2) \cdot P_2(0)$$

باعتبار إن $P_1(x)$ يمثل احتمال ظهور x من المصابيح المعابة في العينة الأولى .

$P_2(x)$ يمثل احتمال ظهور x من المصابيح المعابة في العينة الثانية .

لذا فإن :

$$P_1(x) = C_x^{10} p^x (1-p)^{10-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, 10$$

$$P_1(0) = C_0^{10} p^0 (1-p)^{10-0} = (1-p)^{10}$$

$$P_1(1) = C_1^{10} p^1 (1-p)^{10-1} = 10 p (1-p)^9$$

$$P_1(2) = C_2^{10} p^2 (1-p)^{10-2} = 45 p^2 (1-p)^8$$

$$P_2(x) = C_x^{20} p^x (1-p)^{20-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, 20$$

$$P_2(0) = C_0^{20} p^0 (1-p)^{20-0} = (1-p)^{20}$$

$$P_2(1) = C_1^{20} p^1 (1-p)^{20-1} = 20 p (1-p)^{19}$$

$$P(p) = (1-p)^{10} + 10 p (1-p)^9 (1-p)^{20} + 10 p (1-p)^9 \cdot 20 p (1-p)^{19} + 45 p^2 (1-p)^8 (1-p)^{20}$$

$$P(p) = (1-p)^{10} [1 + 10 p (1-p)^{18} (1 + 23.5 p)]$$

وعند تعويض قيم مختلفة فيما يخص نسب المعاب p في المعادلة أعلاه نحصل على الجدول :

p	0.01	0.03	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
P	0.998	0.955	0.857	0.524	0.269	0.129	0.062	0.029

لذا فإحتمال مخاطرة المنتج بنسبة معاب 0.025 تكون :

$$1 - P(0.025) = 1 - (1 - 0.025)^{10} \{1 + 10 * 0.025 * (1 - 0.025)^{18} (1 + 23.5 * 0.025)\} = 0.03$$

أي إحتمال مخاطرة المنتج هو 3% .

أما إحتمال مخاطرة المستهلك بنسبة معاب 0.20 من الجدول أعلاه تكون 12.9% .